



IT PINZA AMPEROMETRICA 7 FUNZIONI

Code: DMT722C

A) INTRODUZIONE

La pinza amperometrica Velamp è uno strumento portatile dal funzionamento sicuro ed affidabile. Permette effettuare le seguenti misure e verifiche • Lettura tensione AC • Lettura tensione DC • Lettura intensità corrente AC • Lettura resistenza • Test diodi/giunzioni • Verifica di continuità di corrente **VANTAGGI** • Possibilità di misurare intensità di corrente elevate (400A) senza la necessità di interrompere il conduttore correndo i rischi di incolumità per scosse elettriche • Funzione HOLD: permette di mantenere un singolo valore di misura tra quelli acquisiti, da prendere ad esempio, come riferimento; particolarmente utile quando si misurano tensioni e correnti alternate. **IMPORTANTE** • Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione. In caso di problema i tecnici della assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione per qualsiasi informazione. amperometrica e annullare la garanzia.

B) NORME DI SICUREZZA

• Questo multimetro è conforme alle norme (EN61010-1 inquinamento grado 2, CAT II 500V, CAT III 300V) con doppio isolamento. Utilizzare l'apparecchio solo secondo le indicazioni del presente manuale. In caso contrario la protezione potrebbe rivelarsi inadeguata • Non utilizzare l'apparecchio con la parte inferiore scoperta: i terminali potrebbero essere sotto tensione • Prima dell'uso controllare attentamente l'isolamento delle sonde ed assicurarsi che non vi siano parti danneggiate. • Sostituire la batteria non appena il relativo indicatore ne mostra il basso livello. Con una batteria scarica, il multimetro potrebbe produrre letture errate • Impostare l'apparecchio sulla funzione e il range corretti prima di eseguire le misurazioni • I valori misurati oltre il range massimo possono danneggiare l'apparecchio o provocare scosse • Per evitare danni all'apparecchio non ruotare la manopola durante la misurazione • Quando la misurazione è eseguita su una tensione effettiva superiore a 60V DC o 30V rms AC, è necessario prestare particolare attenzione al pericolo di scosse • Per la sostituzione utilizzare solo fusibili del tipo e del valore corretti • Non utilizzare o conservare il multimetro in un ambiente ad alta temperatura, umidità • Non modificare il circuito interno per non pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e la sicurezza dell'utente • Eseguire una pulizia periodica dell'apparecchio usando un panno soffice ed un detergente neutro. Evitare sostanze abrasive e solventi • L'apparecchio è progettato per sopportare le tensioni massime indicate. Non è possibile escludere che se tali valori sono superati a causa di impulsi, transienti, disturbi o altri motivi si debba usare un demoltiplicatore.

C) SIMBOLI ELETTRICI INTERNAZIONALI

| | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| | Abbassamento del livello della batteria | | Attenzione |
| | DC (corrente continua) | | Doppio isolamento |
| | Diodo | | AC (corrente alternata) |
| | Messa a terra | | Cicalino |
| | Fusibile | | AC o DC |
| | Conformità alle norme comunitarie (UE) | | |

D) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione massima tra qualsiasi terminale e la messa a terra: 500V DC or AC
- Visualizzazione massima: 1999 con 3 1/2 aggiornamenti/secondo
- Visualizzazione extra: "1"
- Umidità relativa: Max 80% per temperature fino a 31°C discendente in modo lineare a 50% UR a 40°C
- Batteria: 2XAAA (in dotazione)
- Apertura max. pinze 32 mm
- Esaurimento batteria: indicazione sul visore
- Dimensioni: 185mm x 60 mm x 35 mm
- Peso: ca. 120g (Batteria inclusa)
- Precisione: ± (lettura a % +b cifre)
- Temperatura di funzionamento: 23°C ± 5°C.
- Umidità relativa: <75%

E) MISURE DI TENSIONE DC

| Range | Precisione | Risoluzione |
|-------|---------------|-------------|
| 200mV | ± (0,5 % + 2) | 0,1mV |
| 2V | | 1mV |
| 20V | | 10mV |
| 200V | | 100mV |
| 500V | ± (0,8 % + 2) | 1V |

- Collegare il puntale NERO alla boccola COM ed il terminale ROSSO alla boccola "VΩ"
- Posizionare il commutatore sulla portata desiderata "VΩ" e connettere i puntali al punto da misurare. Se il display indica "1" inserire una portata più alta.

ATTENZIONE!

- Se la tensione da misurare è sconosciuta, provare prima con la misura più alta e poi scendere.
- Non applicare tensioni superiori a 500 VDC per non danneggiare lo strumento.
- Quando le boccole di ingresso non sono collegate, il display può visualizzare delle letture casuali, specialmente sulle scale 200mA e 2V. Ciò è normale. Le letture si azzerano se si collegano i 2 puntali e si mantengono in corto circuito.

Impedenza di ingresso: 10 MΩ, Oltre 100 MΩ su 200 mV
Protezione da sovraccarico: 500V DC / AC rms

F) MISURE DI TENSIONE AC

- Collegare il puntale NERO alla boccola COM ed il terminale ROSSO alla boccola "VΩ"
- Posizionare il commutatore sulla portata desiderata "V~" e connettere i puntali al punto da misurare. Se il display indica "1" inserire una portata più alta.

| Range | Precisione | Risoluzione |
|-------|---------------|-------------|
| 2V | ± (0,8 % + 3) | 1mV |
| 20V | | 10mV |
| 200V | | 100mV |
| 500V | ± (1,2 % + 3) | 1V |

ATTENZIONE!

- Se la tensione da misurare è sconosciuta, provare prima con portata più alta e poi scendere.
- Non applicare tensioni superiori a 500 VAC per non danneggiare lo strumento.
- Quando le boccole di ingresso non sono collegate, il display può visualizzare delle letture casuali, specialmente sulle scale 200mA e 2V. Ciò è normale. Le letture si azzerano se si collegano i 2 puntali e si mantengono in corto circuito.

G) MISURE DI CORRENTE AC

- Impostare il selettore sulla posizione "2A / 20A" o "200A / 400A" desiderata. 2) Scollegare i puntali da test dal multimetro.
- collegare la pinza collocandola intorno al cavo conduttore da misurare. 4) Leggere il risultato dal pannello LCD
- IMPORTANTE:** 1) La misura di corrente può essere effettuata solo su un singolo cavo. Non chiudere la pinza circondando più di un cavo. 2) Non toccare il cavo durante la misurazione.

| Range | Precisione | Risoluzione |
|-------|----------------|-------------|
| 2A | ± (2,5 % + 10) | 1mA |
| 20A | ± (2,0 % + 5) | 10mA |
| 200A | | 100mA |
| 400A | ± (2,5 % + 10) | 1A |

Impedenza di ingresso: 10 MΩ
Frequenza: 40-500Hz
Visualizzazione: RMS del valore dell'onda sinusoidale (valore medio)
Protezione da sovraccarico: 400A RMS

H) MISURE DI RESISTENZE

- Collegare il puntale nero alla boccola COM e il puntale rosso alla boccola "VΩ" 2. Portare il commutatore sulla portata "Ω" e collegare i puntali ai capi della resistenza da misurare. Il display visualizza il valore della resistenza. Frequenza: 40-100Hz

Visualizzazione: RMS del valore dell'onda sinusoidale (valore medio)
Protezione da sovraccarico: 500V DC o AC RMS

| Range | Precisione | Risoluzione |
|--------|---------------|-------------|
| 200Ω | ± (1,0 % + 3) | 0,1Ω |
| 2000Ω | ± (1,0 % + 2) | 1Ω |
| 20kΩ | | 10Ω |
| 200kΩ | | 100Ω |
| 2000kΩ | | 1kΩ |
| 20MΩ | ± (1,5 % + 3) | 10kΩ |

ATTENZIONE!

- Se il valore di resistenza misurato eccede la portata selezionata, il display visualizzerà "1" per indicare il fuori scala. Selezionare una portata maggiore. Per misure di resistenze oltre

- Mohm, lo strumento impiega alcuni secondi a stabilizzarsi. Il fenomeno è normale per letture di valori resistivi così elevati.
- Se i puntali sono aperti e non si misura alcuna resistenza, il display indicherà "1".
- Misurando resistenze montate in un circuito, accertarsi che il circuito non sia sotto tensione e gli eventuali condensatori siano scarichi.

Protezione da sovraccarico: 500V DC o AC

I) MISURA DI DIODI

- Collegare il puntale nero alla boccola COM e il puntale rosso alla boccola "VΩ". La polarità del puntale rosso deve essere "+".
- Porre il commutatore su "→" e collegare i puntali al diodo da misurare.

ATTENZIONE!

- Se i puntali sono aperti il display visualizza "1" per indicare il fuorisca.
 - Attraverso il circuito sotto misura scorre una corrente di 1 mA.
 - Lo strumento visualizza la caduta di tensione inversa in millivolt e dà indicazione di fuorisca "1" se il diodo è invertito.
 - La polarità del puntale rosso è "+".
- Protezione da sovraccarico: 500V DC o AC

L) CICALINO PER IL TEST DI CONTINUITÀ

- Collegare il puntale nero alla boccola COM ed il puntale rosso alla boccola V/Ohm.
- Porre il commutatore in posizione (suono), la stessa posizione usata per la scala 200 Ohm, e collegare i puntali ai capi della resistenza sotto misura.
- Il cicalino suona se la resistenza da misurare è di valore inferiore a circa 50 Ohm.

M) HOLD

In qualsiasi intervallo, premere il tasto "HOLD" per bloccare il valore visualizzato, premerlo di nuovo per uscire.

N) LIGHT (RETRO-ILLUMINAZIONE)

In qualsiasi intervallo, premere il tasto "☼" per 2 sec. per accendere la luce posteriore. La luce si spegne automaticamente dopo ca. 15 secondi.

O) SOSTITUZIONE BATTERIA

- Quando la tensione della batteria scende al di sotto dell'intervallo operativo corretto, il simbolo "🔋" apparirà sul display LCD e la batteria deve essere cambiata.
 - Prima di cambiare la batteria, impostare il selettore su "OFF" per spegnere e rimuovere i puntali dai terminali.
 - Rimuovere le due viti sulla scatola inferiore e sollevare la scatola inferiore.
 - Sostituire la vecchia batteria con lo stesso tipo di batteria.
 - Chiudere la scatola inferiore e serrare le viti.
- Attenzione:** smaltire le batterie usate in base alle regole definite da ciascun comune.
Avvertenza: inserire un tipo di pila sbagliato può comportare rischi di incendio o esplosioni.

P) MANUTENZIONE

- Prima di aprire il lato inferiore, scollegare entrambi i puntali e non usare mai il misuratore prima che il fondo sia chiuso.
- Per evitare contaminazioni o danni statici, non toccare la scheda del circuito senza una protezione statica adeguata.
- Se il misuratore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, estrarre la batteria e non conservare il misuratore in ambienti con temperature elevate o umidità elevata.
- Le riparazioni o la manutenzione non trattate in questo manuale devono essere effettuate solo da personale qualificato.
- Pulire periodicamente la custodia con un panno asciutto e un detergente. Non usare abrasivi o solventi sul misuratore.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassettoncino barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici."

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per il corretto smaltimento dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempimento o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Velamp Industries s.r.l. ha scelto di aderire al Consorzio COPEP - Consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di promuovere di politiche orientate alla tutela ambientale.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

CLAUSELE E GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per 24 mesi – salvo estensione – dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione.
- Sono escluse dalla garanzia le parti estetiche, le batterie, le manopole, i led, le lampadine, le parti asportabili soggette ad usura, i danni provocati da incuria, uso, installazione errata o impropria non conforme alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell'apparecchio. In particolare, è a titolo di esempio, si fa espressamente notare che il fatto di tagliare il cavo di alimentazione del trasformatore o il fatto di dimenticare di ricaricare le batterie al piombo dei prodotti che ne fanno uso fanno decadere di fatto la garanzia.
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti riconosciuti come difetti di fabbrica, compresa la manodopera necessaria.
- A discrezione da parte di Velamp Industries srl potrà essere sostituita l'intera apparecchiatura con lo stesso modello o prodotto alternativo, senza che ciò costituisca prolungamento della garanzia.
- È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l'uso o la sospensione d'uso dell'apparecchio.
- In ogni caso le spese e i rischi del trasporto sono a carico dell'acquirente.



Comunque luce
Light wherever/whenever

Prodotto distribuito da:
VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia, 59 - 20094
Corsico (MI) Italy
info@velamp.com
www.velamp.com





EN CURRENT CLAMP 7 FUNCTIONS Code: DMT722C

A) INTRODUCTION

Velamp current clamp is a portable instrument with safe and reliable safe and reliable operation. It allows the following measurements and verifications - AC voltage reading - DC voltage reading - AC current intensity reading - Resistance reading - Diode/junction test - Current continuity test **ADVANTAGES** - Possibility of measuring high current intensities (400A) without the need to interrupting the conductor and running the risk of electric shock.

HOLD function: allows a single measurement value to be retained among those acquired, to be taken as a reference; particularly useful when measuring alternating voltages and currents.

IMPORTANT - Read the user manual carefully before installation.

B) SAFETY REGULATIONS

This multimeter conforms to standards (EN61010-1 pollution degree 2, CAT II 500V, CAT III 300V) with double insulation. Use the appliance only as indicated in this manual. Otherwise the protection could prove inadequate • Do not use the device with the lower part exposed: the terminals could be live • Before use, carefully check the insulation of the probes and make sure there are no damaged parts. • Replace the battery as soon as the battery indicator shows a low level. With a low battery, the multimeter may produce erroneous readings • Set the device to the correct function and range before taking measurements • Measured values beyond the maximum range may damage the device or cause shock • To avoid damage to the device do not rotate the knob during measurement • When measurement is performed on an effective voltage higher than 60V DC or 30V rms AC, particular attention must be paid to the danger of shock • For replacement, only use fuses of the correct type and rating • Do not use or store the multimeter in a high temperature, humidity environment • Do not modify the internal circuit to avoid compromising the operation of the device and the user's safety • Perform periodic cleaning of the device using a soft cloth and a neutral detergent .

Avoid abrasive substances and solvents • The device is designed to withstand the maximum voltages indicated. It cannot be ruled out that if these values are exceeded due to impulses, transients, disturbances or other reasons, a demultiplier must be used.

C) INTERNATIONAL ELECTRICAL SYMBOLS

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | Lowering the battery level | | Attention |
| | DC (direct current) | | Double insulation |
| | Diode | | AC (alternating current) |
| | Grounding | | Buzzer |
| | Fuse | | AC or DC |
| | Compliance with community standards (EU) | | |

D) TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Maximum voltage between any terminal and earth: 500V DC or AC
- Maximum view: 1999 with 3 1/2 updates/second
- Extra display: "1"
- Relative humidity: Max 80% for temperatures up to 31°C descending linearly to 50% RH at 40°C
- Battery: 2XAAA (included)
- Max. opening 32 mm pliers
- Battery exhaustion: indication on the display
- Dimensions: 185mm x 60mm x 35mm
- Weight: approx. 120g (Battery included)
- Accuracy: # (reading at % +b digits)
- Operating temperature: 23°C \pm 5°C.
- Relative humidity: <75%

E) DC VOLTAGE MEASUREMENTS

| Range | Precision | Resolution |
|-------|--------------------|------------|
| 200mV | $\pm (0.5 \% + 2)$ | 0,1mV |
| 2V | | 1mV |
| 20V | | 10mV |
| 200V | | 100mV |
| 500V | $\pm (0.8 \% + 2)$ | 1V |

Connect the BLACK lead to the COM socket and the RED terminal to the "V Ω " socket. 2. Position the switch on the desired range "V $\overline{\text{---}}$ " and connect the leads to the point to be measured. If the display indicates "1" enter a higher flow rate.

!ATTENTION!

- If the voltage to be measured is unknown, try the highest measurement first and then move down.
- Do not apply voltages higher than 500 VDC to avoid damaging the instrument.
- When the input sockets are not connected, the display may show random readings, especially on the 200mA and 2V scales. This is normal. The readings go to zero if you connect the 2 test leads and keep them short-circuited.

Input impedance: 10 m Ω , Over 100 m Ω on 200 mV
Overload protection: 500V DC/AC rms

F) AC VOLTAGE MEASUREMENTS

- Connect the BLACK lead to the COM socket and the terminal RED to the "V \sim " socket
- Position the switch on the desired range "V \sim " e connect the test leads to the point to be measured. If the display indicates "1" enter a higher flow rate.

| Range | Precision | Resolution |
|-------|--------------------|------------|
| 2V | $\pm (0.8 \% + 3)$ | 1mV |
| 20V | | 10mV |
| 200V | | 100mV |
| 500V | $\pm (1.2 \% + 3)$ | 1V |

!ATTENTION!

1. If the voltage to be measured is unknown, first try with higher range and then lower.
2. Do not apply voltages higher than 500VAC to avoid damaging the instrument

- When the input sockets are not connected, the display may show random readings, especially on the 200mA and 2V scales. This is normal. The readings go to zero if you connect the 2 test leads and keep them short-circuited.

G) AC CURRENT MEASUREMENTS

- Set the selector switch to the desired "2A/20A" or "200A/400A" position.
- Disconnect the test leads from the multimeter.
- connect the clamp by placing it around the conductor cable to be measured. 4) Read the result from the LCD panel

IMPORTANT: 1) The current measurement can only be carried out on a single cable. Do not close the clamp by surrounding more than one cable.
2) Do not touch the cable during measurement.

| Range | Precision | Risoluzione |
|-------|---------------------|-------------|
| 2A | $\pm (2.5 \% + 10)$ | 1mA |
| 20A | $\pm (2.0 \% + 5)$ | 10mA |
| 200A | | 100mA |
| 400A | $\pm (2.5 \% + 10)$ | 1A |

Input impedance: 10M Ω
Frequency: 40-500Hz
Display: RMS of the value of the wave sinusoidal (average value)
Overload protection: 400A (RMS)

H) RESISTANCE MEASUREMENTS

- Connect the black lead to the COM socket and the red lead to the "V Ω " socket. 2 Set the switch to the "R" range and connect the leads to the ends of the resistance to be measured. The display shows the resistance value. Frequency: 40-100Hz

Display: RMS sine wave value (average value)
Overload protection: 500V DC or AC RMS

| Range | Precision | Risoluzione |
|----------------|--------------------|--------------|
| 200 Ω | $\pm (1.0 \% + 3)$ | 0.1 Ω |
| 2000 Ω | | 1 Ω |
| 20k Ω | $\pm (1.0 \% + 2)$ | 10 Ω |
| 200k Ω | | 100 Ω |
| 2000k Ω | | 1k Ω |
| 20M Ω | $\pm (1.5 \% + 3)$ | 10k Ω |

!ATTENTION!

1. If the resistance value measured exceeds the selected range, the display will display "1" to indicate out of range. Select a higher flow rate.

- Mohm, the meter takes a few seconds to stabilize. The phenomenon is normal for readings of such high resistive values.
- If the test leads are open and no resistance is measured, the display will indicate "1". When measuring resistors mounted in a circuit, ensure that the circuit is not live and any capacitors are discharged.

Overload protection: 500V DC or AC

I) MEASUREMENT OF DIODES

- Connect the black lead to the COM socket and the red lead to the "V Ω " socket. The polarity of the red test lead must be "+".
- Set the switch to " $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ " and connect the test leads to the diode to be measured

!ATTENTION!

- If the tips are open the display shows "1" to indicate the out of range.
 - A current of 1mA flows through the circuit under measurement.
 - The meter displays the reverse voltage drop in millivolts and displays an overrange indication of "1" if the diode is reversed.
 - The polarity of the red test lead is "+".
- Overload protection: 500V DC or AC

L) BUZZER FOR THE CONTINUITY TEST

- Connect the black lead to the COM socket and the red lead to the V/Ohm socket.
- Place the switch in the (sound) position, the same position used for the 200 Ohm scale, and connect the test leads to the ends of the resistor under measurement.
- The buzzer sounds if the resistance to be measured is less than approximately 50 Ohms.

M) HOLD

In any range, press "HOLD" key to freeze the displayed value, press it again to exit.

N) LIGHT (BACKLIGHT)

In any interval, press the " \star " for 2 sec. to turn off the rear light. The light switches off automatically after approx. 15 seconds.

O) BATTERY REPLACEMENT

- When the battery voltage drops below the correct operating range, the " --- " symbol will appear on the LCD display and the battery needs to be changed.
 - Before changing the battery, set the switch to "OFF" to turn off and move the test leads from the terminals.
 - Remove the two screws on the bottom case and lift the bottom case.
 - Replace the old battery with the same type of battery.
 - Close the lower box and loosen the screws.
- Attention:** dispose of used batteries according to the rules defined by each municipality.
Warning: Inserting the wrong type of battery may cause a fire or explosion risk.

P) MAINTENANCE

- Before opening the bottom side, disconnect both test leads and never use the meter unless the round is closed
- To avoid contamination or static damage, do not touch the circuit board without adequate static protection.
- If the meter is not used for a long period of time, take out the battery and do not store the meter in high temperature or high humidity environments.
- Repairs or maintenance not covered in this manual must be carried out only by qualified personnel.
- Clean the case periodically with a dry cloth and detergent. Do not use abrasives or solvents on the meter.



INFORMATION TO USERS OF HOUSEHOLD EQUIPMENT
Pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the equipment or on its packaging indicates that the product must be collected separately from the others at the end of its useful life waste. The user must, therefore, deliver the equipment that has reached the end of its life to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrotechnical and electronic waste."

As an alternative to self-management, it is possible to deliver the equipment you wish to dispose of to the retailer, when purchasing new equipment of an equivalent type. At electronic product retailers with a sales area of at least 400 m 2 it is also possible to deliver electronic products to be disposed of that are smaller than 25 cm in size free of charge, with no obligation to purchase. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoiding possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse and/or recycling of the materials it is made of the equipment. Illegal disposal of the product by the user entails the application of the sanctions referred to in current legislation. Velamp Industries s.r.l. has chosen to join the ECPED Consortium - National Consortium for the management of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and batteries and accumulators (R.P.A.) - primary collective system which guarantees consumers the correct treatment and recovery of WEEE and the promotion of policies aimed at environmental protection.

WARRANTY CONDITIONS

ATTENTION: The guarantee is not valid without the receipt or purchase invoice.

CLAUSES AND WARRANTY

- The appliance is guaranteed for 24 months - unless extended - from the date of purchase against material and manufacturing defects.
- Aesthetic parts, batteries, knobs, LEDs, bulbs, removable parts subject to wear, damage caused by negligence, use, incorrect or improper installation not compliant with the warnings in the instruction booklet are excluded from the warranty, or in any case caused by phenomena unrelated to the normal functioning of the appliance. In particular, and by way of example, it is expressly noted that cutting the transformer power cable or forgetting to recharge the lead batteries of the products that use them effectively voids the warranty.
- The warranty becomes void if the appliance has been tampered with or repaired by unauthorized personnel.
- Warranty means the replacement or repair of components recognized as manufacturing defects, including necessary labor.
- At Velamp Industries s.r.l.'s discretion, the entire equipment may be replaced with the same model or alternative product, without this constituting an extension of the warranty.
- Compensation for direct or indirect damage of any nature to people or things due to the use or suspension of use of the appliance is excluded.
- In any case, transport costs and risks are borne by the buyer



Comunque Luce
Light wherever-whenever
Prodotto distribuito da:
VELAMP INDUSTRIES SRL
Viale Italia, 59 - 20094
Corsico (MI) Italy
info@velamp.com
www.velamp.com
MADE IN P.R.C.

Scan this QR code to download the instruction manual in your own language! Languages available: IT, UK, FR, DE, SP, HU, PL, CZ, SK, NL, GR, RO, HR, PL, SE, SI

